


Mesure à câble C100 **Base-Line** **Longueur de mesure max. 5 m**



Le système de mesure à câble C100 est bien plus qu'un capteur destiné à la détermination de valeurs de positions de longueur. Des variantes avec inclinomètre intégré, ainsi que des interfaces redondantes, offrent une large palette de possibilités d'utilisation. La lecture de position magnétique sans contact, un indice de protection élevé de IP67 et une large plage de températures complètent le produit.



Analog output



Large plage de température




Niveau de protection élevé



Résistant aux chocs / aux vibrations



Redondance



Sortie de relais



Sorties de commutation

Caractéristiques

- Longueur de mesure jusqu'à 5 m.
- Inclinomètre intégré.
- Capteurs redondants.
- Différents types de capteurs (analogique, incrémental, CANopen, sortie par relais, sortie de commutation).
- Linéarité jusqu'à $\pm 0,1\%$ de la plage de mesure.
- Indice de protection élevé IP67 et large plage de températures de -40°C ... $+85^{\circ}\text{C}$.

Avantages

- La longueur de mesure adaptée pour toutes les applications.
- Gain de place, de coûts et de travail d'installation.
- Pour une disponibilité de l'installation encore meilleure.
- Sélection simple et installation rapide.
- Haute précision à des prix économiques.
- Fiabilité et longue durée de vie pour les utilisations à l'extérieur.

Réf. de commande avec capteur analogique

D8 . C100 . XXXX . XXX 1 . X 000

a Longueur de mesure

0100 = 1 m
0200 = 2 m
0300 = 3 m
0400 = 4 m
0500 = 5 m

b Capteurs simples

A11 = 4 ... 20 mA
A22 = 0 ... 10 V
A44 = 0,5 ... 4,5 V

Capteurs redondants

R11 = 2 x 4 ... 20 mA
R22 = 2 x 0 ... 10 V
R44 = 2 x 0,5 ... 4,5 V

c Raccordement

1 = connecteur M12, 5 broches

d Tension d'alimentation

1 = 12 ... 30 V DC
2 = 5 V DC ¹⁾

Réf. de commande avec CANopen et inclinomètre

D8 . C100 . XXXX . RC1 1 . 1 X 00

a Longueur de mesure

0100 = 1 m
0200 = 2 m
0300 = 3 m
0400 = 4 m
0500 = 5 m

b Type de capteur

RC1 = CANopen redondant

c Raccordement

1 = connecteur M12, 5 broches

d Tension d'alimentation

1 = 9 ... 30 V DC

e Inclinomètre

0 = sans
1 = 1 inclinomètre
2 = 2 inclinomètres

Types tenus en stock
D8.C100.0500.RC11.1000

1) Uniquement en combinaison avec les types de capteur A44 et R44.

Technique de mesure linéaire

Mesure à câble C100	Base-Line	Longueur de mesure max. 5 m
----------------------------	------------------	------------------------------------

Réf. de commande avec sortie incrémentale	D8.C100.XXXX.XXX.X.1000
a Longueur de mesure 0100 = 1 m 0200 = 2 m 0300 = 3 m 0400 = 4 m 0500 = 5 m	b Type de capteur I11 = incrémentale AB, 512 ppr I12 = incrémentale ABZ, 512 ppr I21 = incrémentale AB, 1024 ppr I22 = incrémentale ABZ, 1024 ppr
c Raccordement 1 = connecteur M12, 5 broches 3 = câble radial, 2 m [6.56']	
d Interface de sortie / Tension d'alimentation 1 = TTL / 9 ... 30 V DC	

Réf. de commande avec sortie à relais	D8.C100.XXXX.RL1.1.1000
a Longueur de mesure 0100 = 1 m 0200 = 2 m 0300 = 3 m 0400 = 4 m 0500 = 5 m	b Type de capteur RL1 = sortie à relais
c Raccordement 1 = connecteur M12, 5 broches	
d Tension d'alimentation 1 = 9 ... 30 V DC	

Réf. de commande avec sortie de commutation	D8.C100.XXXX.SW3.4.1000
a Longueur de mesure 0100 = 1 m 0200 = 2 m 0300 = 3 m 0400 = 4 m 0500 = 5 m	b Type de capteur SW3 = 3 sorties de commutation
c Raccordement 4 = connecteur M12, 12 broches	
d Tension d'alimentation 1 = 9 ... 30 V DC	

Accessoires sortie à relais	Réf. de commande
Adaptateur d'apprentissage (pour type de capteur RL1)	Connecteur M12, 5 broches adaptateur avec bouton D8.C100.RL1.TEACH
Accessoires sortie de commutation	Réf. de commande
Adaptateur de visualisation (pour type de capteur SW3)	Connecteur M12, 12 broches D8.C100.SW3.VISUAL
Connectique pour capteur analogique	Réf. de commande
Câbles préconfectionnés	Connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 broches, codage A, droit extrémité libre câble PVC 2 m [6.56'] 05.00.6081.2211.002M
	Connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 12 broches, codage A, droit extrémité libre câble PVC 2 m [6.56'] 05.00.60B1.B211.002M
Connecteur à confectionner	Connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 broches, codage A, droit (métal/plastique) 05.B-8151-0/9 Connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 broches, codage A, coudé (plastique) 05.B-8251-0/9 Connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 12 broches, codage A, droit (métal) 8.0000.5162.0000

Vous trouverez d'autres éléments de connectique au chapitre Connectique ou dans la partie Connectique de notre site internet : www.kuebler.com/connectique.

Technique de mesure linéaire

Mesure à câble C100	Base-Line	Longueur de mesure max. 5 m
----------------------------	------------------	------------------------------------

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques (mécanisme de mesure à câble)

Plage de mesure	1,0 ... 5,0 m
Câble de mesure	matière câble acier AISI304 revêtu nylon diamètre \varnothing 0,9 mm \varnothing 0,61 mm (incrémentale ABZ)
Fixation du câble	Cillet diamètre intérieur \varnothing 8 mm diamètre extérieur \varnothing 15 mm hauteur 2 mm
Vitesse max.	1 m/s
Accélération max.	10 m/s ²
Linéarité (plage de mesure totale)	analogique $\pm 0,8$ % incrémentale (≤ 2 m) $\pm 0,1$ % incrémentale (> 2 m) $\pm 0,3$ % CANopen / relais $\pm 0,5$ %
Répétabilité (plage de mesure totale)	analogique $\pm 0,3$ % incrémentale (≤ 2 m) $\pm 0,1$ % incrémentale (> 2 m) $\pm 0,3$ % CANopen / relais $\pm 0,3$ %
Force de rappel	typ. 2 N ¹⁾
Force de sortie	typ. 8 N
Développement du tambour	245 mm
Raccordement	connecteur mâle M12, 5 broches câble, 2 m [6.56"] (incrémental uniquement)
Boîtier	polycarbonate renforcé de fibre de verre
Protection	IP67
Plage de températures	-40°C ... +85°C [-40°F ... +185°F]
Poids	env. 0,5 kg [17.67 oz]
Résistance aux chocs s. EN 60068-2-27	300 m/s ² , 11 ms
Résistance aux vibrations s. EN 60068-2-6	100 m/s ² , 10 ... 500 Hz


Principe de fonctionnement

Structure

Le cœur d'un système de mesure à câble est constitué par un tambour monté sur roulements sur la périphérie duquel est enroulé un câble. L'enroulement est réalisé au moyen d'un rappel par ressort.

Nota

Le dépassement de la longueur maximale admissible par le système de mesure à câble endommagera le câble et le mécanisme.

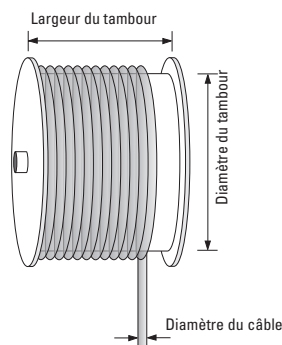

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	
Type de capteur:	
RC1, RL1, SW3, I11, I12, I21, I22	9 ... 30 V DC
A11, A22, A44, R11, R22, R44	12 ... 30 V DC
A44, R44	5 V DC ± 10 %
Compatibilité électromagnétique	selon EN 61326-1, EN 61326-3-1
Conforme aux normes CE selon	Directive CEM 2014/30/EU Directive RoHS 2011/65/UE

Capteur analogique

Signaux de sortie	analogique
Résolution	12 bits

Sortie incrémentale

Signaux de sortie	AB (Z en option)
Résolution	512 / 1024 ppr
Consommation (sans charge)	max. 100 mA
Courant de sortie	max. 50 mA
Circuit	TTL

CANopen

Signaux de sortie	CANopen (DS301)
Résolution	14 bits
Résolution inclinomètre	0,1°
Précision inclinomètre	$\pm 0,6^\circ$
Dérive de température inclinomètre	$\pm 0,01$ % / °C

Sortie à relais

Signaux de sortie	1x relais (Normally Open)
Courant maximal	50 mA
Hystérèse	20 mm (réglable en usine)

Sortie de commutation

Signaux de sortie	bouton
Courant maximal	0,5 A
Durée de vie mécanique	
sans charge	min. 1.000.000 commutations (60 commutations / min.)
sous charge	min. 30.000 commutations (30 commutations / min.)

1) Peut être inférieure aux basses températures.

Technique de mesure linéaire

Mesure à câble C100 Base-Line Longueur de mesure max. 5 m

Raccordement

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 5 broches					
A11, R11 (capteur analogique)	sortie courant	1	Signal:	+V	0 V	I _{out 1}	I _{out 2} ¹⁾	n.c.
			Broche:	1	2	3	4	5

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 5 broches					
A22, R22, A44, R44 (capteur analogique)	sortie tension	1	Signal:	+V	0 V	U _{out 1}	U _{out 2} ¹⁾	n.c.
			Broche:	1	2	3	4	5

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 5 broches					
I11, I12, I21, I22	sortie incrémentale	1	Signal:	+V	0 V	A	B	0
			Broche:	1	2	3	4	5

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 5 broches					
RC1	CANopen	1	Signal:	+V	0 V	CAN-GND	CAN-H	CAN-L
			Broche:	2	3	1	4	5

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 5 broches					
RL1	relais	1	Signal:	+V	0 V	Teach	CAN-H	NO
			Broche:	2	3	1	4	5


Le point de commutation du relais peut se régler à l'aide d'un bouton relié à la broche 1 (Teach). Il faut pour cela positionner le mécanisme de mesure à câble au point de commutation désiré et confirmer en pressant le bouton une fois.

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Câble (Isoler individuellement les brins inutilisés avant la mise en service du codeur)					
I11, I12, I21, I22	sortie incrémentale	3	Signal:	+V	0 V	A	B	0
			Couleur du brin:	WH	YE	BN	GN	GY

Type de codeur	Interface	Type de racc .	Connecteur M12, 12 broches												
SW3	sortie de commutation	4	Signal:	NC 1	NO 1	C 1	NC 2	NO 2	C 2	NC 3	NO 3	C 3	n.c.	n.c.	n.c.
			Broche:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- +V : Tension d'alimentation +V DC
- 0 V : Tension d'alimentation GND (0V)
- I_{out 1} : Sortie courant 1
- I_{out 2} : Sortie courant 2
- U_{out 1} : Sortie tension 1
- U_{out 2} : Sortie tension 2
- A : Sortie incrémentale canal A
- B : Sortie incrémentale canal B
- 0 : Signal de référence
- Teach : Entrée de la fonction d'apprentissage
- C : Contact du relais C
- NO : Contact du relais N.O.
- n.c. : not connected (n.c.)
- AGND : Analog Ground
- C 1 : Contact de commutation C.1
- C 2 : Contact de commutation C.2
- C 3 : Contact de commutation C.3
- NO 1 : Contact de commutation N.O.1
- NO 2 : Contact de commutation N.O.2
- NO 3 : Contact de commutation N.O.3
- NC 1 : Contact de commutation N.C.1
- NC 2 : Contact de commutation N.C.2
- NC 3 : Contact de commutation N.C.3

Vue du connecteur côté broches

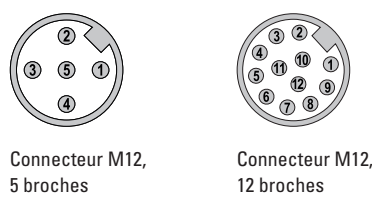

1) Uniquement pour l'option de commande redondance type de capteur R11, R22, R44 (autrement n.c.).

Mesure à câble C100	Base-Line	Longueur de mesure max. 5 m
----------------------------	------------------	------------------------------------

Détails techniques

Inclinomètre pour l'option RC1

Possibilité de réglage 360°

0°
0° ... 360°

Possibilité de réglage ±180°

0°
±180°

Possibilité de signaux redondants.

Possibilités de réglage :

- Commutation entre les possibilités de réglage 180° et 360°.
- Commutation entre sortie synchrone et asynchrone.
- Changement de sens de rotation (horaire/antihoraire).
- Définition et annulation d'un offset.

Dimensions

Cotes en mm [pouces]

